


1. Att tänka på vid mekaniskt montage

- AB Liros Electronic avsäger sig allt ansvar för eventuella skador på silo, spannmål eller övrig utrustning som kan uppstå i samband med temperaturmätningen. Rådfråga alltid silotillverkaren om vilken belastning som silon tål.
- GWAB11 monteras så att den är skyddad mot väder och vind.
- 230V matspänning med 2-polig brytare underlättar vid service.
- Placera GWAB11 centralt i anläggningen så att kablarna från mätlinorna blir så korta som möjligt.
- Placera GWAB11 så att det är lätt att komma till vid service.
- Jorda kapslingen lokalt med kabel på 4 mm² eller 2 x 1,5 mm².
- Se till att vridomkopplare och byglar är i rätt position.
- Terminera skärmen i metallförskruvningar, isolera i plastförskruvningar.
- Alla oanvända in- och utgångar måste förtätas med medföljande pluggar.
- Använd ej skärmen till jordning! Skärmen används endast som avstörningsskärm.

2. Dimensioner

GWAB11 monteras med 4 skruvar. Locket måste först avlägsnas.

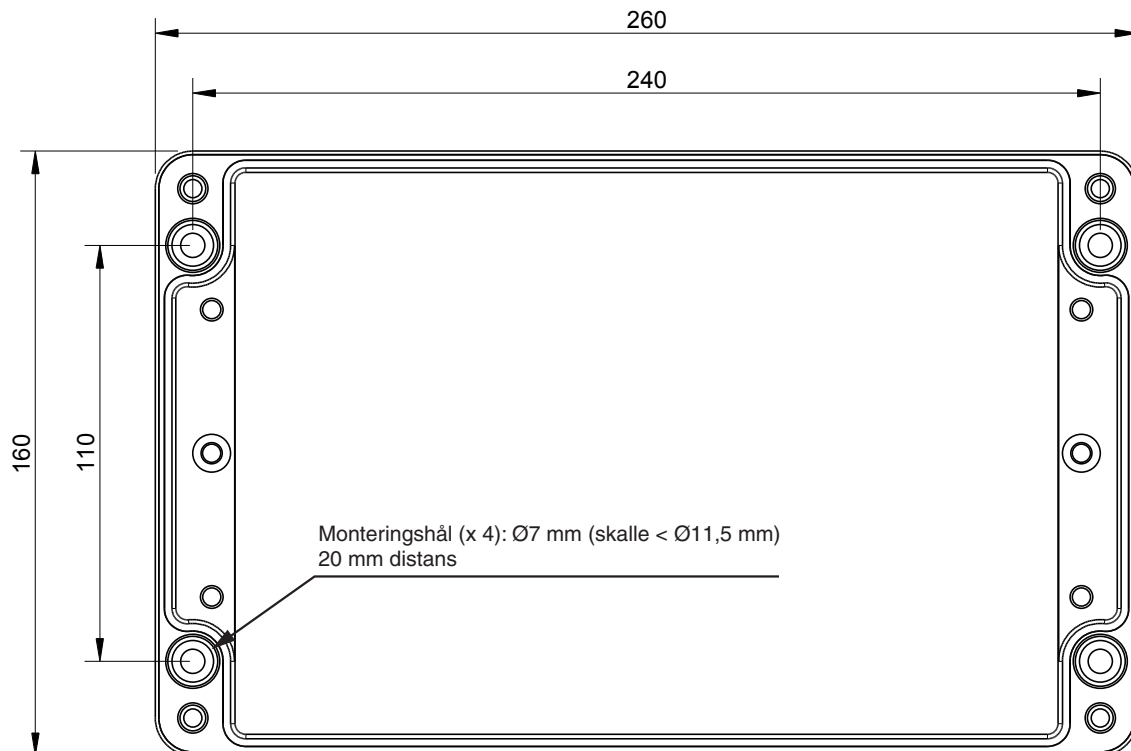

Liros levererar explosionssäker Ex-godkänd utrustning. Uppdragsgivaren ansvarar för att installation sker enligt gällande lagar och regler. Indelning av riskområden utförs enligt applicerbar standard eller direktiv, exempelvis ATEX och IECEx.